


Schadensbeschreibung

[2] Fahrbahnbelag, mehrfach, Blasen Höhe < 2 cm, im vorderen Fahrbahnbereich
S=0, V=1, D=0

[34] Fahrbahnbelag, Fugen längs, größtenteils, herausgequollen
S=0, V=0, D=1

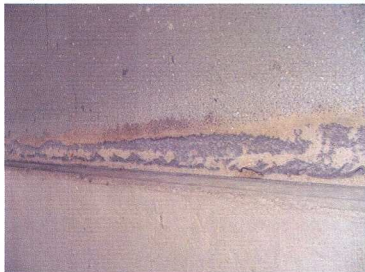

FUGENMATERIAL HERAUSGEQUOLLEN

[35] Fahrbahnbelag, Walzasphalt, vereinzelt, Querrisse, Vor WL vorn, am Thorma Joint Übergang vorn und im Bereich WL hinten Querrisse.
S=0, V=0, D=1

Gelände

[11] Böschung im Bereich des Widerlagers, bereichsweise, abgesackt / Setzung, Setztung der Anböschung am hinteren Widerlager, linke Seite um ca. 30 cm
S=0, V=0, D=1



SETZUNG DER ANBÖSCHUNG DES WIDERLAGERS

Beschilderung

[37] Beschilderung der StVO-Tragfähigkeit, gesamtes Bauteil, fehlt, Anzahl: 2 Stück, Gemäß der Nachrechnung des Brückenbauwerks im Jahr 2000 wurde eine 100% ige Auslastung für die Brückenklasse 16/16 nachgewiesen.
S=3, V=0, D=3 EP